


## ANEXO I – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

### AUDITORIA EXTRAPLANO – ACESSIBILIDADE DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS

#### I. HM Carmem Prudente - Cidade Tiradentes

Figura 1 - Rampa de acesso à entrada de visitantes com largura inadequada de 1,15 m

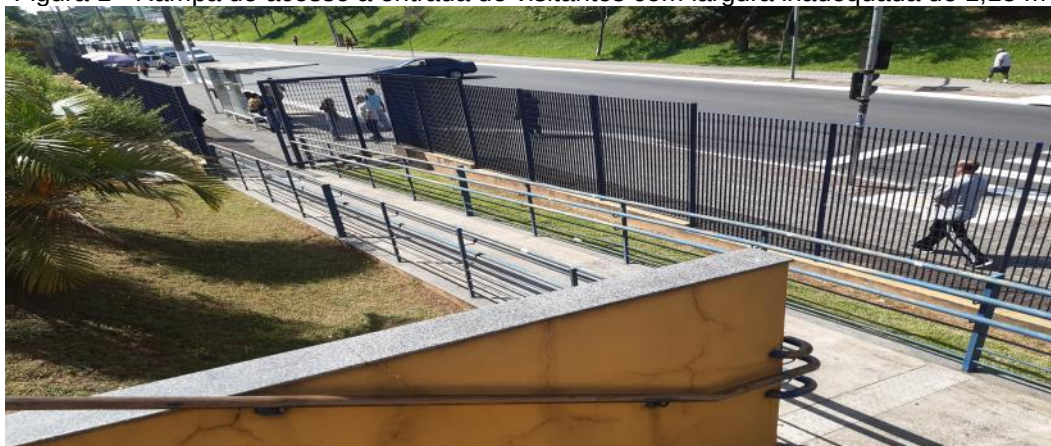

Fonte: Própria

Figura 2 - Piso de alerta e direcional para o acesso ao pronto socorro



Fonte: Própria

Figura 3 - Corredor do hospital sem piso tátil




Fonte: Própria

Figura 4 - As botoeiras possuem informações em Braille e caracteres em relevo



Fonte: Própria

Figura 5 - Escada do hospital com piso de alerta, mas com corrimão de apenas uma altura em um lado

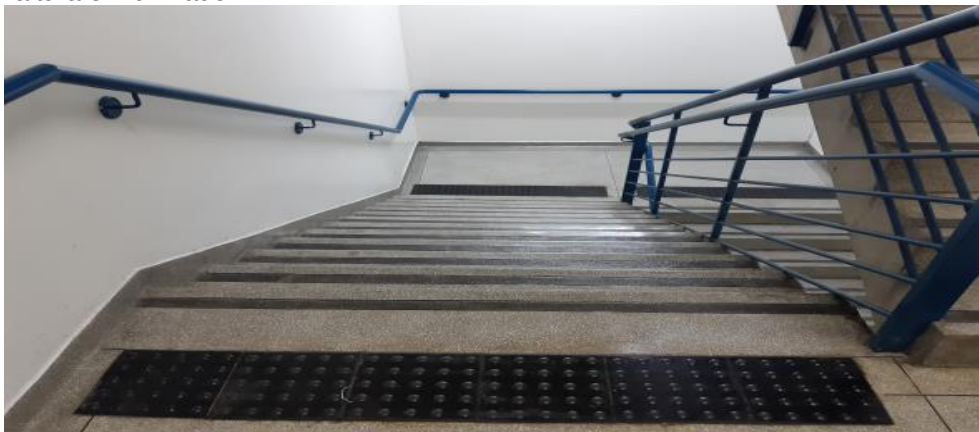

Fonte: Própria

Figura 6 - Assento sanitário da clínica médica com altura inadequada de 0,48 m do piso



Fonte: Própria

Figura 7 - Vagas acessíveis sem rota segura de acesso às entradas do hospital



Fonte: Própria

## II. HM Dr. Alexandre Zaio – Vila Nhocuné

Figura 8 - Rampa da recepção de visitantes com largura inadequada de 0,88 m, sem corrimão e sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 9 - Balcão de visitantes com altura inadequada de 1,10 m



Fonte: Própria

Figura 10 - Sanitário da área de espera do AMA – área de manobra adequada, porém a altura do assento sanitário e das barras de apoio está abaixo do exigido pela norma



Fonte: Própria

Figura 11 - Vaga reservada para deficiente sem faixa de circulação



Fonte: Própria

### III. HM Dr. Arthur Ribeiro de Saboya – Jabaquara

Figura 12 - Entrada da Administração, de Visitantes e de Exames sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 13 - Rota de acesso entre as recepções do hospital com largura inadequada de 1,15 m



Fonte: Própria

Figura 14 - Entrada com obstáculo para o Pronto Socorro – largura inadequada de 1,07 m



Fonte: Própria

Figura 15 - Sanitário do Pronto Socorro sem assento sanitário



Fonte: Própria

Figura 16 - Escada sem corrimão contínuo



Fonte: Própria

#### IV. HM Dr. Benedicto Montenegro – Jardim Iva

Figura 17 - Entrada de visitantes – largura da porta de apenas 1 m, sem piso tátil




Fonte: Própria

Figura 18 - Rampa de acesso ao PS com piso de alerta danificado e sem piso direcional



Fonte: Própria

Figura 19 - Comando da janela à altura inadequada de 1,80 m do chão

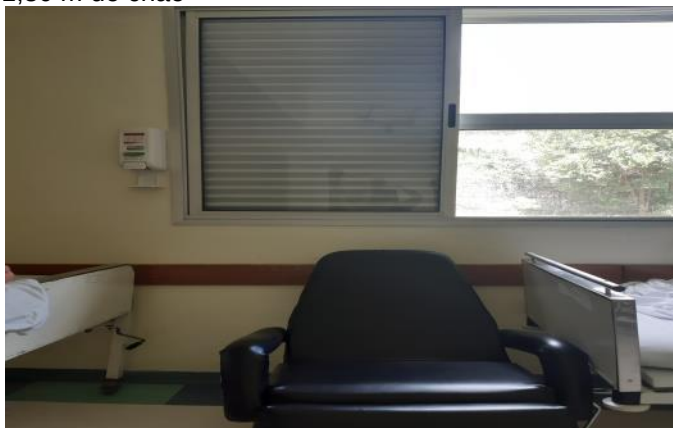

Fonte: Própria

Figura 20 - Sanitário de uso comum com área de manobra inadequada



Fonte: Própria

Figura 21 - Banheiro adaptado sem sinalização na porta



Fonte: Própria

Figura 22 - Vagas reservadas para deficientes com dimensões inadequadas (4,74 m x 1,73 m e 4,90 m x 1,73 m)



Fonte: Própria

## V. HM Dr. Cármino Caricchio – Tatuapé

Figura 23 - Entrada do Ambulatório sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 24 - Sanitário do PS com abertura frontal




Fonte: Própria

Figura 25 - Corredor de uma ala da pediatria com largura inadequada de 1,07 m




Fonte: Própria

Figura 26 - Escada sem piso tátil de alerta e com corrimão de apenas uma altura

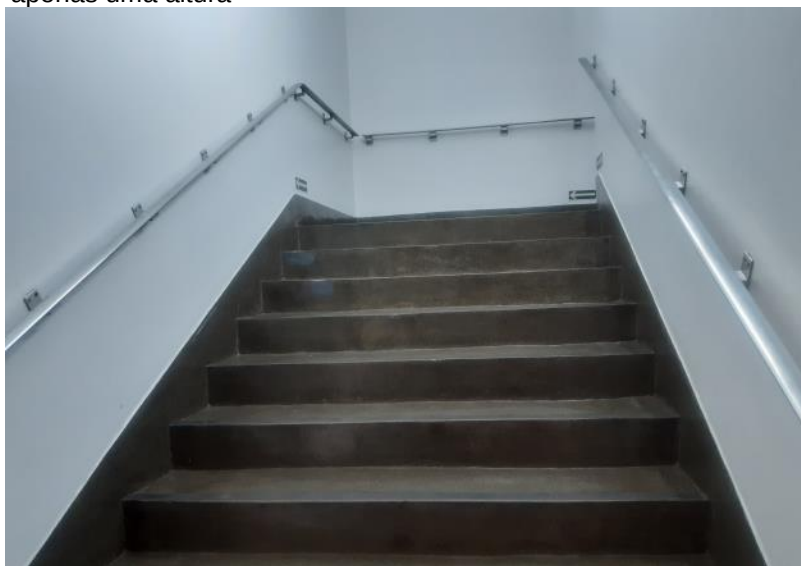

Fonte: Própria

Figura 27 - Botoeiras do elevador com informações em Braille e caracteres em relevo

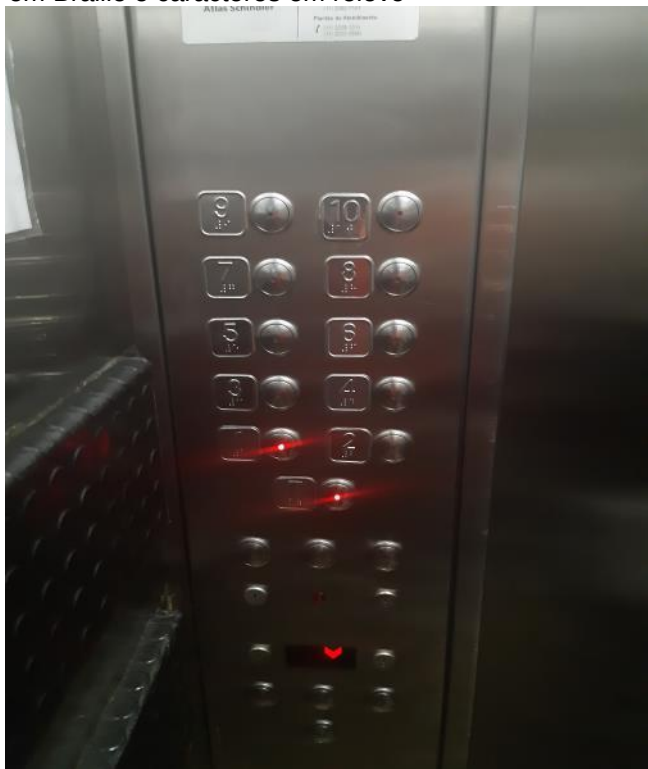

Fonte: Própria

Figura 28 - Botão de Comunicação de Auxílio com altura inadequada



Fonte: Própria

Figura 29 - Balcão de Atendimento com Altura Inadequada



Fonte: Própria

## VI. HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha - Campo Limpo

Figura 30 - Entrada da Maternidade sem piso tátil




Fonte: Própria

Figura 31 - Entrada do Centro Diagnóstico sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 32 - Sanitário acessível do Centro Diagnóstico com abertura frontal, área de manobra inadequada e torneira de rosca.

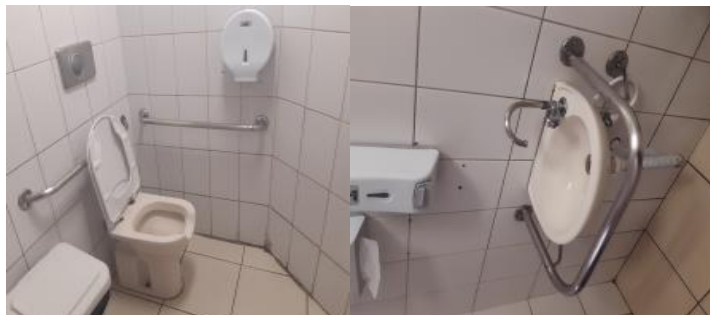

Fonte: Própria

Figura 33 - Escada sem corrimão contínuo e de uma altura



Fonte: Própria

Figura 34 - Balcão Maternidade (Visitantes) com altura inadequada



Fonte: Própria

Figura 35 - Balcão do Ambulatório com altura adequada de 0,69 m



Fonte: Própria

Figura 36 - Vagas reservadas de deficientes com dimensões inadequadas e sem faixa de circulação



Fonte: Própria

Figura 37 - Botoeiras sem informações em Braille



Fonte: Própria


## VII. HM Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho - Vila Santa Catarina

Figura 38 - Entrada do PSGO sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 39 - Balcão da recepção de visitantes com altura inadequada de 1,09 m

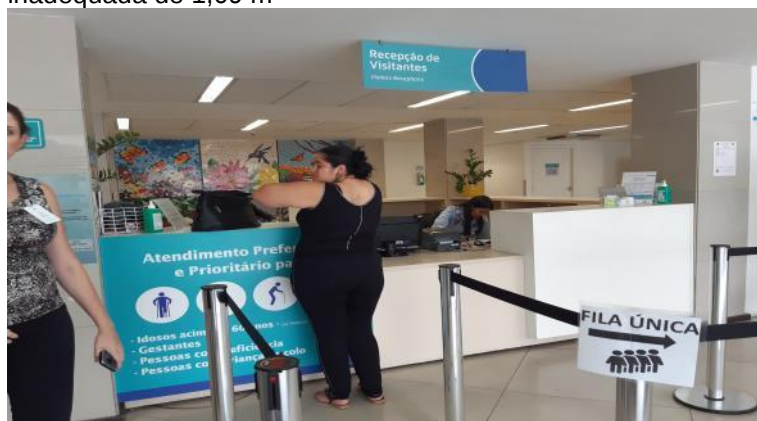

Fonte: Própria

Figura 40 - Espaço reservado para deficientes na área de espera da recepção de visitantes com dimensões inadequadas (1,15 m x 1,17 m)



Fonte: Própria

Figura 41 - Botoeiras com informações em Braille faltantes e sem caracteres em relevo



Fonte: Própria

Figura 42 - Corredor do hospital sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 43 - Sanitário da recepção de visitantes sem barra do fundo



Fonte: Própria

## **VIII. HM Dr. Ignácio Proença de Gouveia**

Figura 44 - Entrada principal do hospital com piso tátil de alerta e direcional



Fonte: Própria

Figura 45 - Rampa de acesso sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 46 - Pannel de chamada sem informações em Braille



Fonte: Própria

Figura 47 - Piso de alerta da recepção geral danificado



Fonte: Própria

Figura 48 - Corredor do hospital sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 49 - Ausência de barras adequadas e obstáculos na área de manobra



Fonte: Própria

**IX. HM Dr. José Soares Hungria – Pirituba**

Figura 50 - Entrada externa do hospital sem corrimão e sem piso tátil




Fonte: Própria

Figura 51 - Existência de piso de alerta somente da rua para calçada.



Fonte: Própria

Figura 52 - Balcão PS com altura inadequada de 1,20 m

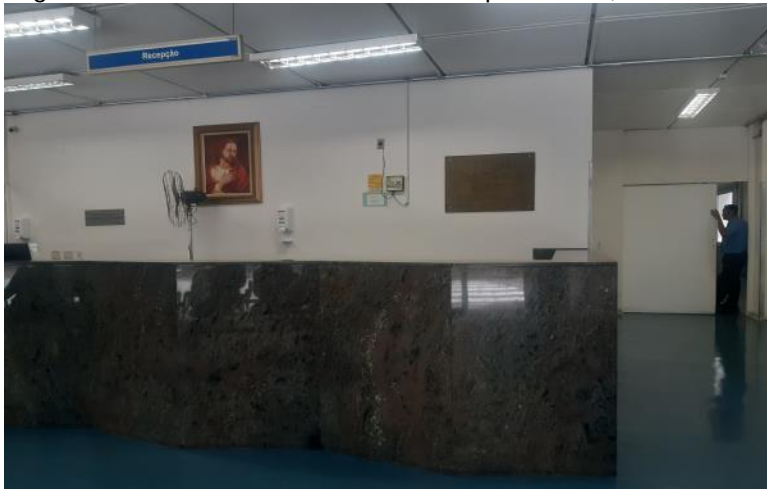

Fonte: Própria

Figura 53 - Sanitário do PS com abertura frontal e torneira de rosca




Fonte: Própria

Figura 54 - Corredor do hospital sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 55 - Vagas acessíveis sem faixa de circulação

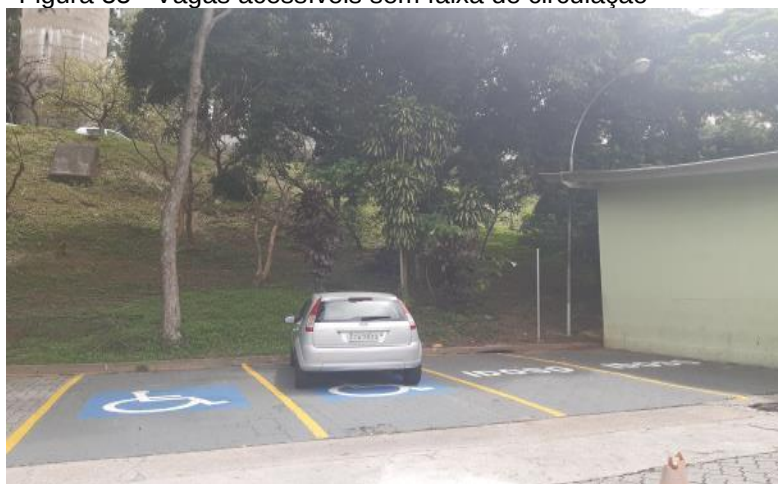

Fonte: Própria

**X. HM Dr. Moysés Deutsch - M'Boi Mirim**

Figura 56 - Piso direcional ao encontro da parede da entrada do PS, sem piso de alerta



Fonte: Própria

Figura 57 - Piso tátil do PS danificado



Fonte: Própria

Figura 58 - Escada com corrimão de uma altura em um dos lados



Fonte: Própria

Figura 59 - Sanitário da recepção de visitas com abertura frontal, torneira de rosca e altura da válvula de descarga acima do permitido pela norma



Fonte: Própria

**XI. HM e Maternidade Prof. Mário Degni – Jardim Sarah**

Figura 60 - Entrada externa do hospital sem corrimão e sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 61 - Entrada de visitantes com largura inadequada de 0,90 cm e sem piso tátil




Fonte: Própria

Figura 62 - Entrada principal do hospital em obras



Fonte: Própria

Figura 63 - Rampa de acesso à entrada de funcionários com largura inadequada de 0,95 m

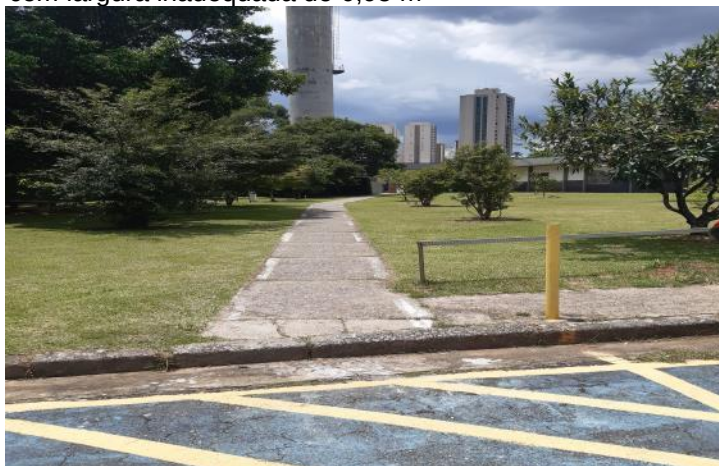

Fonte: Própria

Figura 64 - Corredor do hospital sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 65 - Vaga acessível com dimensões inadequadas (2,40 m x 4,10 m)



Fonte: Própria

## XII. HM Infantil Menino Jesus

Figura 66 - Rampa de acesso à recepção de visitas com largura adequada de 1,30 m e piso de alerta



Fonte: Própria

Figura 67 - Pannel de chamada do elevador sem informação em Braille



Fonte: Própria

Figura 68 - Escada sem corrimão de duas alturas



Fonte: Própria

Figura 69 - Sanitário do PS com abertura frontal e torneira de girar



Fonte: Própria

Figura 70 - Rampa de acesso ao PS com inclinação acentuada, mas sem piso tátil e sem corrimão



Fonte: Própria

### **XIII. HM Maternidade Escola Dr. Mário M. A. Silva – Cachoeirinha**

Figura 71 - Rampa de acesso ao ambulatório com inclinação acentuada e sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 72 - Recepção de visitantes com piso de alerta danificado



Fonte: Própria

Figura 73 - Sanitário da enfermaria com barras de apoio e torneira em formato de alavanca



Fonte: Própria

Figura 74 - Espaço reservado para deficientes com obstáculo



Fonte: Própria

Figura 75 - Painéis de chamada com informações em Braille e caracteres em relevo



Fonte: Própria

Figura 76 - Vaga acessível com dimensões inadequadas (4,17 m x 2,38 m) e obstáculo na faixa de circulação



Fonte: Própria

#### IV. HM Prof. Dr. Alípio Corrêa Neto – Ermelino Matarazzo

Figura 77 - Acesso ao PS sem piso tátil




Fonte: Própria

Figura 78 - Entrada do ambulatório com largura inadequada de 1,04 m e sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 79 - Escada sem corrimão contínuo

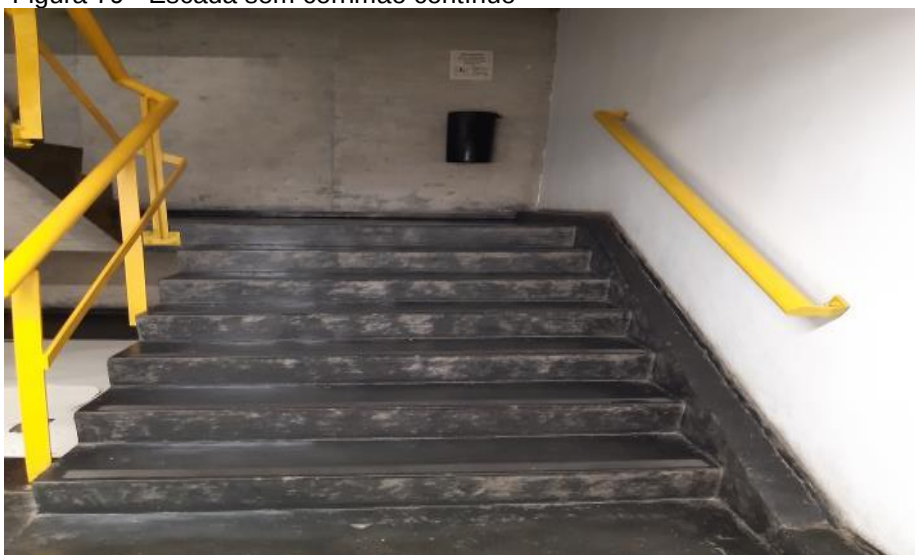

Fonte: Própria

Figura 80 - Balcão da recepção de visitas com altura inadequada de 1,02 m



Fonte: Própria

Figura 81 - Sanitário do ambulatório com barras. Altura do vaso sanitário adequada de 0,44 m



Fonte: Própria

## **XV. HM Prof. Dr. Waldomiro de Paula**

Figura 82 - Entrada de visitantes com piso de alerta no início da rampa, mas sem corrimão



Fonte: Própria

Figura 83 - A rampa do PS possui piso antiderrapante, porém não possui piso tátil, nem corrimão



Fonte: Própria

Figura 84 - Botoeiras do elevador com informações em Braille e caracteres em relevo



Fonte: Própria

Figura 85 - Sanitário acessível do ambulatório com abertura frontal e sem assento sanitário




Fonte: Própria

Figura 86 - Balcão do PS com altura inadequada de 1,13 m



Fonte: Própria

Figura 87 - Escada com corrimão de apenas uma altura

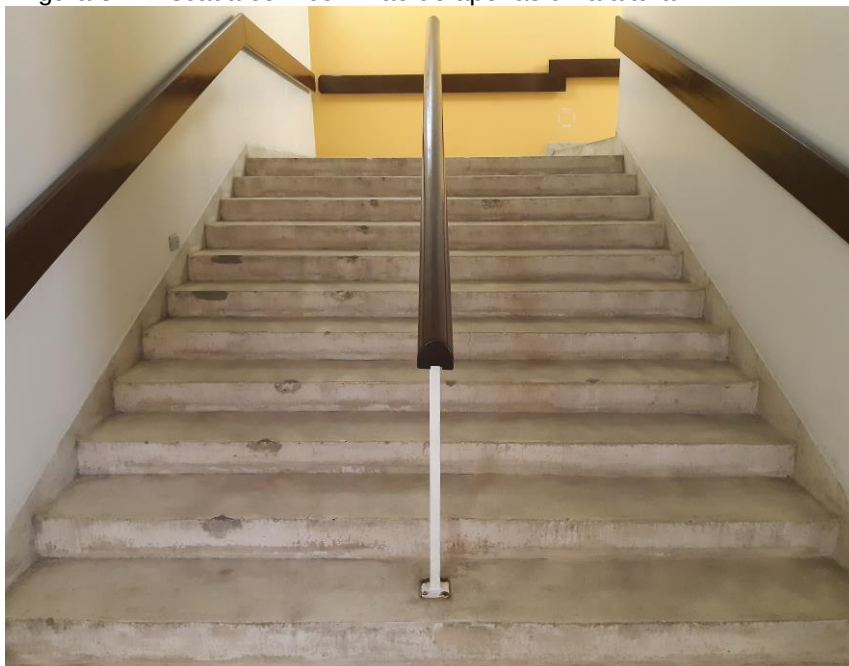

Fonte: Própria

## XVI. HM São Luiz Gonzaga

Figura 88 - Entrada externa do hospital com largura inadequada de 0,76 m



Fonte: Própria

Figura 89 - Balcão de atendimento do PS com dimensões inadequadas (1,03 m de altura e 0,79 m de largura)



Fonte: Própria

Figura 90 - Área reformada do hospital sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 91 - Sanitário acessível do ambulatório com abertura frontal, sem barras de apoio e sem assento sanitário



Fonte: Própria

Figura 92 - Rampa inadequada para acesso ao banheiro acessível do ambulatório



Fonte: Própria

Figura 93 - Botoeiras do elevador com informações em Braille e caracteres em relevo



Fonte: Própria

## XVII. HM Tide Setúbal – São Miguel

Figura 94 - Entrada de visitantes sem piso tátil e com largura inadequada da porta de 0,98 m



Fonte: Própria

Figura 95 - Balcão de visitantes com altura inadequada de 1,17 m



Fonte: Própria

Figura 96 - Escada do hospital com corrimão de apenas uma altura e descontínuo



Fonte: Própria

Figura 97 - Painel de chamada sem informações em Braille e sem caracteres em relevo



Fonte: Própria

Figura 98 - Sanitário do PS com ralo dentro da área de manobra



Fonte: Própria

## XVIII. HM Vereador José Storópolli – Vila Maria

Figura 99 - Rampa de acesso ao PS com piso de alerta e corrimão de duas alturas



Fonte: Própria

Figura 100 - Construção do novo balcão do PS



Fonte: Própria

Figura 101 - Corredor do hospital sem piso tátil



Fonte: Própria

Figura 102 - Piso de alerta danificado junto ao bebedouro



Fonte: Própria

Figura 103 - Vagas acessíveis com dimensões inadequadas (2,95 m x 3,40 m)



Fonte: Própria

Figura 104 - Botoeira de acionamento sem informação em Braille



Fonte: Própria

## XIX. Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM

Figura 105 - Entrada provisória do hospital



Fonte: Própria

Figura 106 - Piso direcional danificado



Fonte: Própria

Figura 107 - Balcão da recepção principal com altura inadequada de 1,18 m



Fonte: Própria

Figura 108 - Escada com corrimão de apenas uma altura



Fonte: Própria

Figura 109 - Botoeiras com informações em Braille, mas sem caracteres em relevo



Fonte: Própria

Figura 110 - Corredor do hospital com piso direcional



Fonte: Própria